

监督机构工程安全监督巡查、抽查记录

编号: 2024年第2季度 号

工程名称	保山学院健康服务与管理人才培养实训基地建设及项目		
施工单位	滇东山村建筑工程有限公司	监理单位	云南工程建设咨询有限公司
检查内容: 建筑企业落实主体责任情况 <input type="checkbox"/> ; 保山市住房和城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动 <input type="checkbox"/> ; 建筑起重机械专项治理 <input type="checkbox"/> ; 汛期安全检查 <input type="checkbox"/> ; 危大工程安全检查 <input type="checkbox"/> ; 消防安全检查 <input type="checkbox"/> ; 食品安全检查 <input type="checkbox"/> ; 安全生产“三件套”检查 <input type="checkbox"/> ; 安全日志检查 <input type="checkbox"/> ; 禁毒防艾检查 <input type="checkbox"/> ; 焊接与切割作业专项整治 <input type="checkbox"/> ; 严防高坠安全生产事故检查 <input type="checkbox"/> ; 有限空间作业检查 <input type="checkbox"/> ; 建筑垃圾减量化检查 <input type="checkbox"/> 。			
一、建筑企业落实主体责任及安全资料检查: 1. 施工单位未认真开展安全专项检查评价, 缺4、5、6月专项检查; 2. 重大事故隐患判定管理台账和隐患整改及图片资料; 3. 招安治理无洒水降尘图片资料; 4. 安全日志记录不全, 签字不全; 5. 未认真开展安全月活动, 无活动方案, 应急演练方案; 6. 学习近平总书记关于安全生产重要指示精神次数不足; 7. 未认真落实安全防“三件套”制度。			
二、施工现场安全检查: 1. 塔吊基础积水, 未设积水井; 2. 塔吊配电箱动力用与照明用电共用一个配电箱; 3. 1#塔吊附墙架部分外立杆接头设在同一位置; 4. 1#塔吊梯井模板支架立杆下部用可调托撑顶在横杆上纵横向横杆未贯通设置; 5. 施工现场材料堆放混乱, 安全文明较差朝天钉较多; 6. 高支模区域部分梁底加强立杆未与架体有效连接, 未纵横向贯通连接; 7. 高支模局部设置在后浇带处立杆悬空, 未设顶力; 8. 塔吊作业半径范围内部分操作棚未设双层方板防护; 9. 施工电梯处附架开口处, 内外立杆间未设之字形斜撑。			
三、食品安全检查: 工地严禁食用野生菌。			
以上问题限7天内整改。			
施工单位签字	孙顺利	建设单位签字	曹廷群
设计单位签字		监理单位签字	王祖荣
检查意见: 1. 责任单位自行整改, 监理(建设)单位检查 () ; 2. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站 (✓) ; 3. 下发整改通知, 责任单位整改后, 监理(建设)单位检查后书面报我站检查 () ; 4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚 () 。			
监督人员签字: 冯向东 魏斌 杨忠宇 孙			
巡查负责人签字: [Signature]			
2024年6月27日			

监督机构工程质量监督巡查、抽查记录

编号：2024年第2季度04号

工程名称	保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目		
施工单位	云南保山下村建筑工程有限公司	监理单位	云南工程建设监理有限公司
检查内容：质量行为和施工技术资料检查 <input checked="" type="checkbox"/> ；建筑节能、装配式建筑、绿色建筑工程设计审查登记和质量控制情况 <input type="checkbox"/> ；质量手册检查 <input type="checkbox"/> ；检测机构质量行为检查 <input type="checkbox"/> ；商品混凝土检查质量控制情况 <input checked="" type="checkbox"/> ；标准养护室配备情况检查 <input type="checkbox"/> ；样板间设置情况 <input type="checkbox"/> ；建筑与市政工程通用规范 GB 55030-2022 执行情况； <input type="checkbox"/> 实体质量检查 <input checked="" type="checkbox"/> 。			
一、资料检查：1. 检验批验收资料无原始记录。2. 建设单 位未能提供专项方案检查。3. 未能提供建筑节能绿色建筑设计 审查登记表。建筑节能措施尚未施工。4. 无商品混凝土质量控制 措施；5. 未组织地基与基础分部验收。			
二、实体质量检查：1. 2#楼多处板面开裂；2. 马牙槎 留置尺寸不符合规范要求；3. 马牙槎砌体下口未切角(45°)； 4. 对拉螺栓孔洞未封堵处理；5. 砌体上部斜砖局部 砂浆填充不密实。			
以上问题限期7天内整改，并附整改前后对比照片。			
施工单位签字	孙继顺	建设单位签字	李进辉
设计单位签字		监理单位签字	王祖荣
检查意见：1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查()；2. 下发整改通知，责任单位整改后，监 理(建设)单位检查后书面报我站(✓)；3. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报 我站核查()；4. 建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。			
监督人员签字	王祖荣 李进辉 孙继顺		
巡查负责人签字	王祖荣 2024年6月27日		